


# **GEWINDEFORMEN**

# **THREAD FORMING**

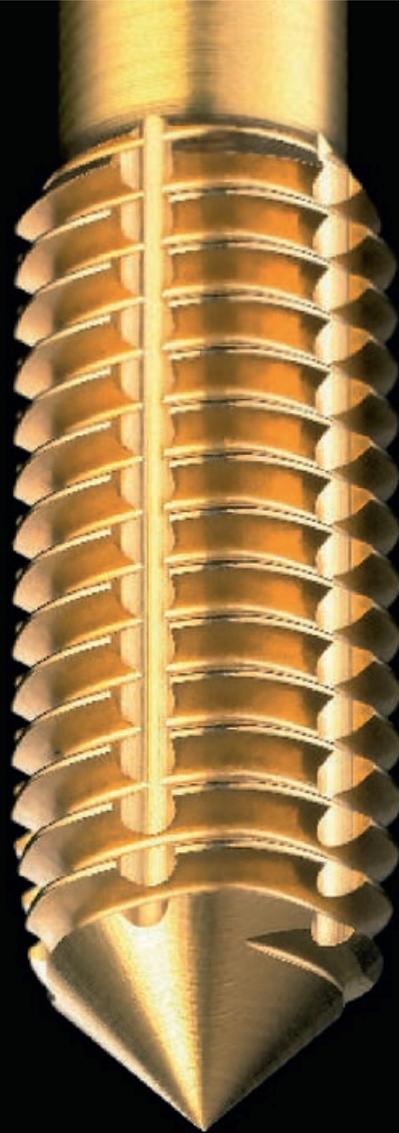


## **AUF ANFRAGE**

*Spezialanfertigungen mit angepassten Polygonformen für spezifische Bearbeitungsfälle.*

## **ON REQUEST**

*Special executions with adapted polygon lobes for specific applications.*

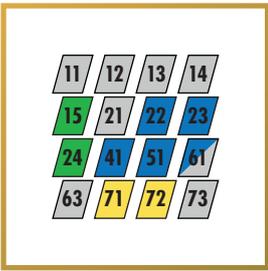


### Anwendungsbereich

Für sämtliche kaltverformbaren Werkstoffe mit einer Bruchdehnung von mindestens 10 % und einer Zugfestigkeit von bis zu 1'150 N/mm<sup>2</sup>, z.B. Stähle, rostfreie Stähle, Reintitan, Aluminium, Kupfer, langspannendes Messing, usw.

### Range of application

All materials with a minimum of 10 % elongation and a tensile strength of up to 1'150 N/mm<sup>2</sup>, e.g. steels, stainless steels, pure titanium, aluminium, copper, long chipping brass, etc.

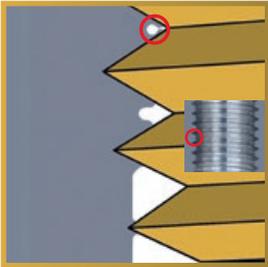


### Formprozess

Die Zahnspitzen und -flanken des Gewindeformers dringen in den verformbaren Werkstoff ein und verdrängen das Material in die Freiräume des Werkzeugprofils. Dadurch entsteht das Gewindeprofil mit der typischen Furche in der Spitze.

### Forming process

The polished points and flats of the thread former's teeth pierce the ductile material and force the material into the space in the tool profile. This creates the thread profile with its typical groove in the crest.

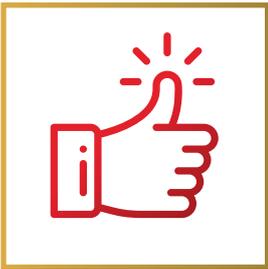

### Vorteile

- Höhere Prozesssicherheit, da keine Späne entstehen.
- Ein einziges Werkzeug für Durchgangs- und Sacklöcher.
- Ideal für tiefe Gewinde.
- Gewinde mit höherer Ausreissfestigkeit bei statischer und dynamischer Belastung.

### Advantages

- Higher process security due to the lack of shavings.
- Only one tool for both, through and blind holes.
- Optimal for deep threads.
- Thread with higher resistance of stripping by static and dynamic load.



### Einsatz einschränkung

Das Gewindeformen in dünnwandige Werkstücke ist aus physikalischer Sicht mit der notwendigen Sorgfalt anzuwenden.

### Application restriction

For physical reasons, thread forming in thin-walled workpieces should be carried out with due care.




### Ausreichend Schmieren

Beim Verformen von Werkstoffen entstehen erhebliche Reibkräfte. Deshalb muss das Werkzeug stets durch einen Schmierfilm geschützt werden. Ein Riss des Schmierfilms verursacht schnell Kaltverschweißungen, die zum Werkzeugbruch führen können.

### Adequate lubrication

The thread forming process generates considerable friction. Therefore the tool must be protected by a film of lubricant. If the supply of lubricant is interrupted, then cold welding will quickly occur, resulting in tool failure.

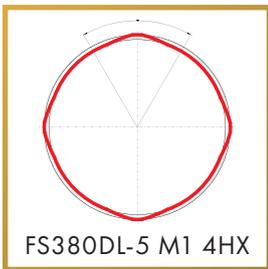


FS380DL-5 M1 4HX

#### **Gewindeformer FS-DL**

Universalgewindeformer mit 4 Druckstellen für kleine Gewinde im Abmessungsbereich  $\varnothing \geq 1 - < 3$  mm in alle kaltverformbaren Werkstoffe. Mit "DLC"-Verschleisschutzschicht mit ausserordentlichen Gleit- und Schmiereigenschaften. Für rostfreie Stähle, Reinkupfer, usw.

#### **Thread former FS-DL**

Universal thread former with 4 forming lobes for small thread sizes  $\varnothing \geq 1 - < 3$  mm, in all cold forming materials. With "DLC" wear-protective coating with excellent lubrication and sliding properties. For stainless steels, pure copper, etc.

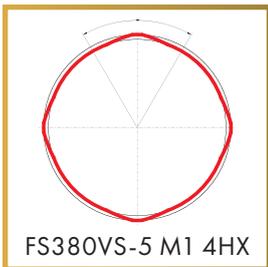

FS380VS-5 M1 4HX


#### **Gewindeformer FS-VS**

Universalgewindeformer mit 4 Druckstellen für kleine Gewinde im Abmessungsbereich  $\varnothing \geq 1 - < 3$  mm in alle kaltverformbaren Werkstoffe. Mit DC-"VS"-Gleit- und Verschleisschutzschicht.

#### **Thread former FS-VS**

Universal thread former with 4 forming lobes for small thread sizes  $\varnothing \geq 1 - < 3$  mm, in all cold forming materials. With DC "VS" tool wear protective coating with high sliding properties.

**NEW**

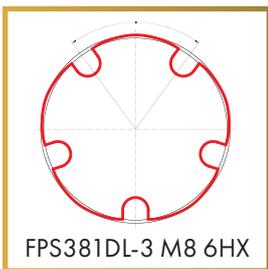


FPS381DL-3 M8 6HX

#### **Gewindeformer FPS-DL**

Für  $\varnothing \geq 3$  mm, mit breiten Druckstellen, die bei abrasiven Werkstoffen ein progressives Fließen verursachen. Mit "DLC"-Verschleisschutzschicht für besseres Gleiten und höhere Standzeiten in langspannendem Messing und Aluminium.

#### **Thread former FPS-DL**

For  $\varnothing \geq 3$  mm, with large forming lobes designed for a progressive flow of abrasive materials. With "DLC" wear-protective coating for better gliding and high tool life in long chipping brass and aluminium.

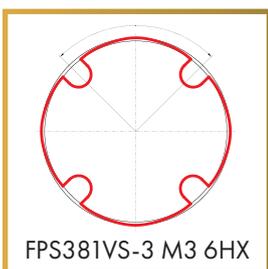


FPS381VS-3 M3 6HX

#### **Gewindeformer FPS-VS**

Für  $\varnothing \geq 3$  mm, mit breiten Druckstellen, für ein progressives Fließen von Werkstoffen mit geringer Bruchdehnung. Mit DC-"VS"-Verschleisschutzschicht mit thermischer und chemischer Beständigkeit bei hohen Temperaturen. Für Baustähle, Kohlenstoffstähle, legierte Stähle, usw.

#### **Thread former FPS-VS**

For  $\varnothing \geq 3$  mm, with large forming lobes designed for a progressive flow of materials with low elongation coefficient. With DC "VS" wear-protective coating with thermal and chemical properties. For structural steels, carbon steels, alloy steels, etc.

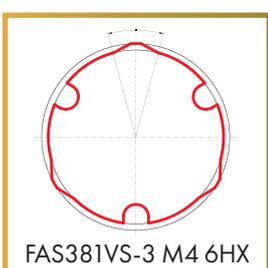

FAS381VS-3 M4 6HX

#### **Gewindeformer FAS-VS**

Für  $\varnothing \geq 3$  mm, mit spitzen Druckstellen, für ein schnelles Fließen von zähen Werkstoffen mit hoher Bruchdehnung. Mit DC-"VS"- Verschleisschutzschicht mit ausserordentlichen Gleit- und Schmiereigenschaften. Für rostfreie Stähle, Reinkupfer, usw.

#### **Thread former FAS-VS**

For  $\varnothing \geq 3$  mm, with pointed forming lobes designed for a fast flow of tough materials with high elongation coefficient. With DC "VS" wear-protective coating with excellent lubrication and sliding properties. For stainless steels, pure copper, etc.



### **Schmiernuten ab $\varnothing$ 3 mm**

Dank dieser Nuten wird der Schmierstoff besser zur Werkzeugoberfläche geführt, die mit dem Werkstoff in direktem Kontakt ist.

### **Lubrication grooves from $\varnothing$ 3 mm**

Lubricant will be guided to the surface of the tool which is directly in contact with the material.



### **Ohne Schmiernuten**

Besonders geeignet für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen und für Durchgangslöcher in dünne Bleche.

### **Without lubrication grooves**

Especially recommended for forming soft materials and for through holes in thin parts (e.g. for sheet metal working).




### **Mit Innenkühlung**

Speziell empfohlen für tiefere Gewinde und für die Horizontalbearbeitung.

### **With internal coolant supply**

Highly recommended for deeper threads and for horizontal working.

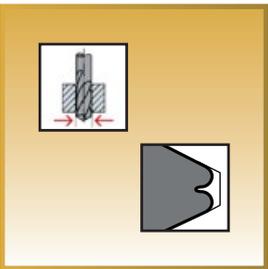


### **Korrektes Gewindeprofil**

Für das Verformen ist eine genaue, saubere Vorbohrung erforderlich, damit ein normgerechtes Gewinde entsteht. Bei Werkstoffen mit sehr hoher Bruchdehnung oder bei Gewindetiefen von  $> 2 \times D$  empfehlen wir, den Vorbohrungs- $\varnothing$  um 0.02 bis 0.05 mm zu vergrößern.

### **Correct thread profile**

Accurate core hole is required in order to form a thread according to the norm. For materials with a very high elongation coefficient and threading depth  $> 2 \times D$ , we recommend increasing the core hole  $\varnothing$  by 0.02 to 0.05 mm.

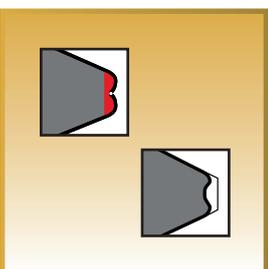

### **Unkorrektes Gewindeprofil**

Profil zu gross zufolge eines zu kleinen Vorbohrungsdurchmessers; verursacht ein zu hohes Drehmoment.

Profil ungenügend - Folge eines zu grossen Vorbohrungsdurchmessers.

### **Incorrect thread profile**

Too big profile due to the too small core hole diameter. The required torque is higher.

Incomplete profile caused by the core hole diameter being too big.

# KODIERUNG – CODIFICATION

**DC**-Gewindeformer

**DC** Thread formers

Beispiel - Example



|   |  |            |          |          |          |          |           |
|---|--|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Standard Polygonform <math>\lt; \varnothing 3 \text{ mm}</math> | Standard polygon form <math>\lt; \varnothing 3 \text{ mm}</math> | <b>FS</b>  |          |          |          |          |           |
| Passive Polygonform >math>\geq \varnothing 3 \text{ mm}</math>  | Passive polygon form >math>\geq \varnothing 3 \text{ mm}</math>  | <b>FPS</b> |          |          |          |          |           |
| Aktive Polygonform >math>\geq \varnothing 3 \text{ mm}</math>   | Active polygon form >math>\geq \varnothing 3 \text{ mm}</math>   | <b>FAS</b> |          |          |          |          |           |
| Spezialausführung   | Special execution  |            | <b>3</b> |          |          |          |           |
| Langer DIN-Schaft verstärkt                                     | DIN long - reinforced shank                                      |            |          | <b>3</b> |          |          |           |
| Langer DIN-Schaft durchfallend                                  | DIN long - reduced shank   |            |          | <b>4</b> |          |          |           |
| Extra-langer DIN-Schaft verstärkt                               | DIN extra-long - reinforced shank                                |            |          | <b>5</b> |          |          |           |
| Extra-langer DIN-Schaft durchfallend                            | DIN extra-long - reduced shank                                   |            |          | <b>6</b> |          |          |           |
| Gewindeformer   | Thread former  |            |          |          | <b>8</b> |          |           |
| Ohne Schmiernuten   | Without lubrication grooves                                      |            |          |          |          | <b>0</b> |           |
| Mit Schmiernuten  | With lubrication grooves   |            |          |          |          | <b>1</b> |           |
| Innenkühlung mit seitlichem Austritt                            | Internal coolant with radial outflow                             |            |          |          |          | <b>4</b> |           |
| Verschleisschutzschicht   | VS wear-protective coating, general                              |            |          |          |          |          | <b>VS</b> |
| DLC-Beschichtung  | DLC-coating  |            |          |          |          |          | <b>DL</b> |
| 2 - 3 Gewindegänge  | 2 - 3 chamfered threads  |            |          |          |          |          | <b>-3</b> |
| 1.5 - 2 Gewindegänge  | 1.5 - 2 chamfered threads  |            |          |          |          |          | <b>-5</b> |


# PIKTOGRAMME – PICTOGRAPHS




Für Werkstoffgruppen gemäss **DC**-Anwendungstabelle  
For material groups as per **DC** application chart

| 12     |                 |
|--------|-----------------|
| 1.0037 | Si37-2 (S235JR) |
| 1.0050 | St50-2 (E295)   |
| 1.0060 | St60-2 (E335)   |
| 1.5919 | 15CrNi6         |
| 1.7131 | 16MnCr5         |

| 22     |                   |
|--------|-------------------|
| 1.4301 | X5CrNi18-10       |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2  |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3   |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10     |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 |

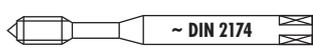


Verstärkter Schaft gemäss ~ DIN 2174  
Reinforced shank as per ~ DIN 2174

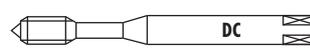

Verstärkter Schaft gemäss DC-Werksnorm  
Reinforced shank as per DC standards



Durchfallender Schaft gemäss ~ DIN 2174  
Reduced shank as per ~ DIN 2174

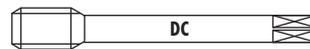

Durchfallender Schaft gemäss DC-Werksnorm  
Reduced shank as per DC standards



Extra-lang  
Extra-long



HSSE-PM  
HSSE-PM



Gewindeformer  
Thread former



Gewindeformer mit Schmiernuten  
Thread former with lubrication grooves



Innenkühlung mit stirnseitigem Schmiermittelaustritt, auf Anfrage  
Internal coolant with frontal outflow, on request



Innenkühlung mit seitlichem Schmiermittelaustritt, neu 45°  
**Umstellung auf neue Ausführung im Gange**  
Internal coolant with radial outflow, new 45°  
**Change to new version in progress**



Kernlochdurchmesser  
Core hole diameter



Linksgewinde auf Anfrage  
Left-hand thread on request



2 - 3 Gewindegänge, Form C  
2 - 3 chamfered threads, form C



1.5 - 2 Gewindegänge, Form E  
1.5 - 2 chamfered threads, form E



Toleranzklasse ISO 2 6HX  
Tolerance class ISO 2 6HX



Toleranzklasse ISO 3 6GX  
Tolerance class ISO 3 6GX



Durchgangs- und Sacklöcher < 1 x D  
Through / blind holes < 1 x D



Durchgangs- und Sacklöcher < 1.5 x D  
Through / blind holes < 1.5 x D



Durchgangs- und Sacklöcher < 2.5 x D  
Through / blind holes < 2.5 x D



Durchgangs- und Sacklöcher > 2.5 x D  
Through / blind holes > 2.5 x D



Durchgangs- und Sacklöcher < 3 x D  
Through / blind holes < 3 x D



DLC-Beschichtung  
DLC-coating



DC-\"VS\"-Verschleisschutzschicht für den allgemeinen Einsatz  
DC \"VS\" wear-protective coating for general use



Für synchrones Gewindeschneiden  
For Rigid Tapping



Für klassisches Gewindeschneiden  
For Classic Tapping



Lagerartikel  
Stock item




Kurzfristig lieferbar  
Available at short notice



Ab Lager lieferbar solange Vorrat  
Available from stock, while stock lasts

# ANWENDUNGSTABELLE — APPLICATION CHART

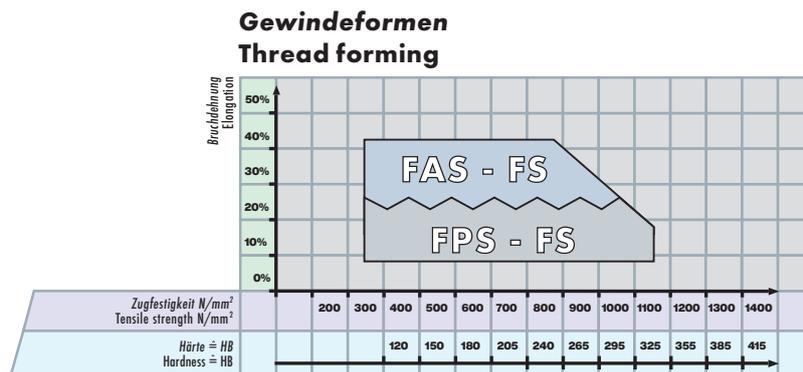

## DC -Anwendungsgruppen

## DC Material classification

| Werkstoff-Gruppen<br>Material groups                       | Werkstoffbezeichnung  | Material designation  | Härte<br>Hardness<br>(HB) | Festigkeit<br>Tensile<br>strength<br>Rm (N/mm <sup>2</sup> ) | Dehnung<br>Elongation<br>A (%) |
|--|---|---|---------------------------|--|--------------------------------|
| <b>10</b> Stahl<br>Steels                                  | 11 Automatenstahl   | Free-cutting steels   | < 200                     | < 700  | < 10                           |
|  | 12 Baustahl, Einsatzstahl                                     | Structural, cementation steels                              | < 200                     | < 700  | < 30                           |
|  | 13 Kohlenstoffstahl   | Carbon steels   | < 300                     | < 1000   | < 20                           |
|  | 14 Stahl legiert < 850 N/mm <sup>2</sup>                      | Alloy steels < 850 N/mm <sup>2</sup>                        | < 250                     | < 850  | < 30                           |
|  | 15 Stahl legiert / vergütet > 850 - < 1150 N/mm <sup>2</sup>  | Alloy steels hard. / temp. > 850 - < 1150 N/mm <sup>2</sup> | > 250                     | > 850  | < 30                           |
|  | 16 Hochfester Stahl ≤ 44 HRC                                  | High tensile alloy steels ≤ 44 HRC                          | > 250                     | > 850  | < 12                           |
|  | 17 Stahl vergütet > 44 - ≤ 54 HRC                             | Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC                       | > 410                     | > 1400   | < 2                            |
|  | 18 Stahl gehärtet > 54 - ≤ 63 HRC                             | Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC                       | > 560                     | > 1980   | < 2                            |
| <b>20</b> Rostfreier Stahl<br>Stainless steels             | 21 Rostfreier Stahl, geschwefelt                              | Free machining stainless steels                             | < 250                     | < 850  | < 25                           |
|  | 22 Austenitisch   | Austenitic stainless steels                                 | < 250                     | < 850  | > 20                           |
|  | 23 Ferritisch, martensitisch < 850 N/mm <sup>2</sup>          | Ferritic and martensitic < 850 N/mm <sup>2</sup>            | < 250                     | < 850  | > 20                           |
|  | 24 Ferritisch, martensitisch > 850 - < 1150 N/mm <sup>2</sup> | Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm <sup>2</sup>   | > 250                     | > 850  | > 15                           |
| <b>30</b> Guss<br>Cast iron                                | 31 Grauguss   | Cast iron   | < 250                     | < 850  | < 10                           |
|  | 32 Kugelgraphitguss, Temperguss                               | Spheroidal graphite + malleable cast iron                   | < 250                     | < 850  | > 10                           |
| <b>40</b> Titan<br>Titanium                                | 41 Reintitan  | Pure titanium   | < 250                     | < 850  | > 20                           |
|  | 42 Titanlegierung   | Titanium alloys   | > 250                     | > 850  | < 20                           |
| <b>50</b> Nickel<br>Nickel                                 | 51 Nickellegierung 1 ≤ 850 N/mm <sup>2</sup>                  | Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm <sup>2</sup>                     | < 250                     | < 850  | > 25                           |
|  | 52 Nickellegierung 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm <sup>2</sup>         | Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm <sup>2</sup>            | > 250                     | > 850  | < 25                           |
|  | 53 Nickellegierung 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm <sup>2</sup>        | Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm <sup>2</sup>           | > 340                     | > 1150   | < 20                           |
| <b>60</b> Kupfer<br>Copper                                 | 61 Reinkupfer (Elektrolytkupfer)                              | Pure copper (electrolytic copper)                           | < 120                     | < 400  | > 12                           |
|  | 62 Messing, Bronze, Rotguss (kurzspanend)                     | Short chip brass, phosphor bronze, gun metal                | < 200                     | < 700  | < 12                           |
|  | 63 Messing (langspanend)                                      | Long chip brass   | < 200                     | < 700  | > 12                           |
|  | 64 Messing bleifrei   | Lead free brass   | < 220                     | < 700  | > 15                           |
| <b>70</b> Aluminium<br>Magnesium<br>Aluminium<br>Magnesium | 71 Al unlegiert   | Al unalloyed  | < 100                     | < 350  | > 15                           |
|  | 72 Al legiert Si < 1.5 %                                      | Al alloyed Si < 1.5 %                                       | < 150                     | < 500  | > 15                           |
|  | 73 Al legiert Si > 1.5 % - < 10 %                             | Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %                              | < 120                     | < 400  | < 15                           |
|  | 74 Al legiert Si > 10 %, Mg-Legierungen                       | Al alloyed Si > 10 %, Mg-alloys                             | < 120                     | < 400  | < 10                           |
| <b>80</b> Kunststoff<br>Plastic compounds                  | 81 Thermoplaste   | Thermoplastics  | -                         | -  | -                              |
|  | 82 Duroplaste   | Duroplastics  | -                         | -  | -                              |
|  | 83 Faserverstärkte Kunststoffe                                | Glass fibre reinforced plastics                             | -                         | -  | -                              |
| <b>90</b> Edelmetalle<br>Precious metals                   | 91 Gelbgold   | Yellow gold   | -                         | -  | -                              |
|  | 92 Rotgold  | Red gold  | -                         | -  | -                              |
|  | 93 Weissgold  | White gold  | -                         | -  | -                              |
|  | 94 Silber   | Silver  | -                         | -  | -                              |


Optimal mit Schneidöl  
Optimal with cutting oil

Geeignet mit Schneidöl  
Suitable with cutting oil

Optimal mit Emulsion  
Optimal with emulsion

Geeignet mit Emulsion  
Suitable with emulsion

# GEWINDEFORMEN — THREAD FORMING

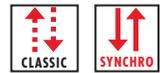

**Ab Seite:  
From page:**

|            |
|------------|
| <b>M</b>   |
| <b>MF</b>  |
| <b>UNC</b> |
| <b>UNF</b> |
| <b>G</b>   |

| FAS |     |     |
|-----|-----|-----|
| 259 | 259 | 260 |
|     | 262 |     |
|     | 263 |     |
|     | 264 |     |
|     | 265 |     |



| FAS.80VS | FAS.81VS | FAS.84VS |
|----------|----------|----------|
|          |          |          |

|  | Vc<br>(m/min)<br>Guide Line |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | Ø 1 - 2.8 mm                | Ø 2.8 - 20 mm |

|    |         |         |  |  |  |
|----|---------|---------|--|--|--|
| 11 | 12 - 20 | 20 - 40 |  |  |  |
| 12 | 12 - 20 | 20 - 40 |  |  |  |
| 13 | 12 - 20 | 20 - 30 |  |  |  |
| 14 | 12 - 20 | 20 - 30 |  |  |  |
| 15 | 6 - 12  | 10 - 15 |  |  |  |
| 16 |         |         |  |  |  |
| 17 |         |         |  |  |  |
| 18 |         |         |  |  |  |
| 21 | 12 - 20 | 10 - 20 |  |  |  |
| 22 | 6 - 12  | 10 - 15 |  |  |  |
| 23 | 6 - 12  | 6 - 12  |  |  |  |
| 24 | 6 - 12  | 6 - 12  |  |  |  |
| 31 |         |         |  |  |  |
| 32 |         |         |  |  |  |
| 41 | 12 - 20 | 10 - 20 |  |  |  |
| 42 |         |         |  |  |  |
| 51 | 6 - 12  | 10 - 15 |  |  |  |
| 52 |         |         |  |  |  |
| 53 |         |         |  |  |  |
| 61 | 12 - 20 | 10 - 20 |  |  |  |
| 62 |         |         |  |  |  |
| 63 | 12 - 20 | 20 - 30 |  |  |  |
| 64 | 12 - 20 | 20 - 30 |  |  |  |
| 71 | 12 - 20 | 20 - 40 |  |  |  |
| 72 | 12 - 20 | 20 - 40 |  |  |  |
| 73 | 12 - 20 | 20 - 40 |  |  |  |
| 74 |         |         |  |  |  |
| 81 |         |         |  |  |  |
| 82 |         |         |  |  |  |
| 83 |         |         |  |  |  |
| 91 | 12 - 20 | 20 - 40 |  |  |  |
| 92 | 12 - 20 | 20 - 40 |  |  |  |
| 93 | 12 - 20 | 20 - 40 |  |  |  |
| 94 | 12 - 20 | 20 - 40 |  |  |  |

**A** Optimal mit Luft  
Optimal with air

**A** Geeignet mit Luft  
Suitable with air

Bedingt geeignet  
Limited

Bei den oben aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.  
The indicated values are a guideline.

